

# REMAP

*VW Novo Fusca 2013 a 2014  
Imobilizador UDS-MM9 RM 3 (Painel Marelli)  
Via Diagnóstico Especial*



# ÍNDICE

## **Introdução**

<i>Descrição do Serviço</i> .....	5
<i>Aplicação</i> .....	6
<i>Menu de Acesso 1</i> .....	7
<i>Menu de Acesso 2</i> .....	8

## **Ítems Utilizados**

<i>Ferramentas • Transponder • Cabos</i> .....	10
--	----

## **Preparação do Serviço**


<i>Localização Via Diagnostico</i> .....	12
--	----

## **Execução do Serviço**

<i>Informações Via Diagnóstico</i> .....	14
<i>Leitura de Pincode Via Diagnóstico</i> .....	16
<i>Informações do Transponder Via Diagnóstico</i> .....	17
<i>Apresentação de Transponder Via Diagnóstico</i> .....	18
<i>Apresentação de Transponder Via Diagnóstico</i> .....	19

## **Solução de problemas (Troubleshooting)**

<i>Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico</i> .....	21
---	----

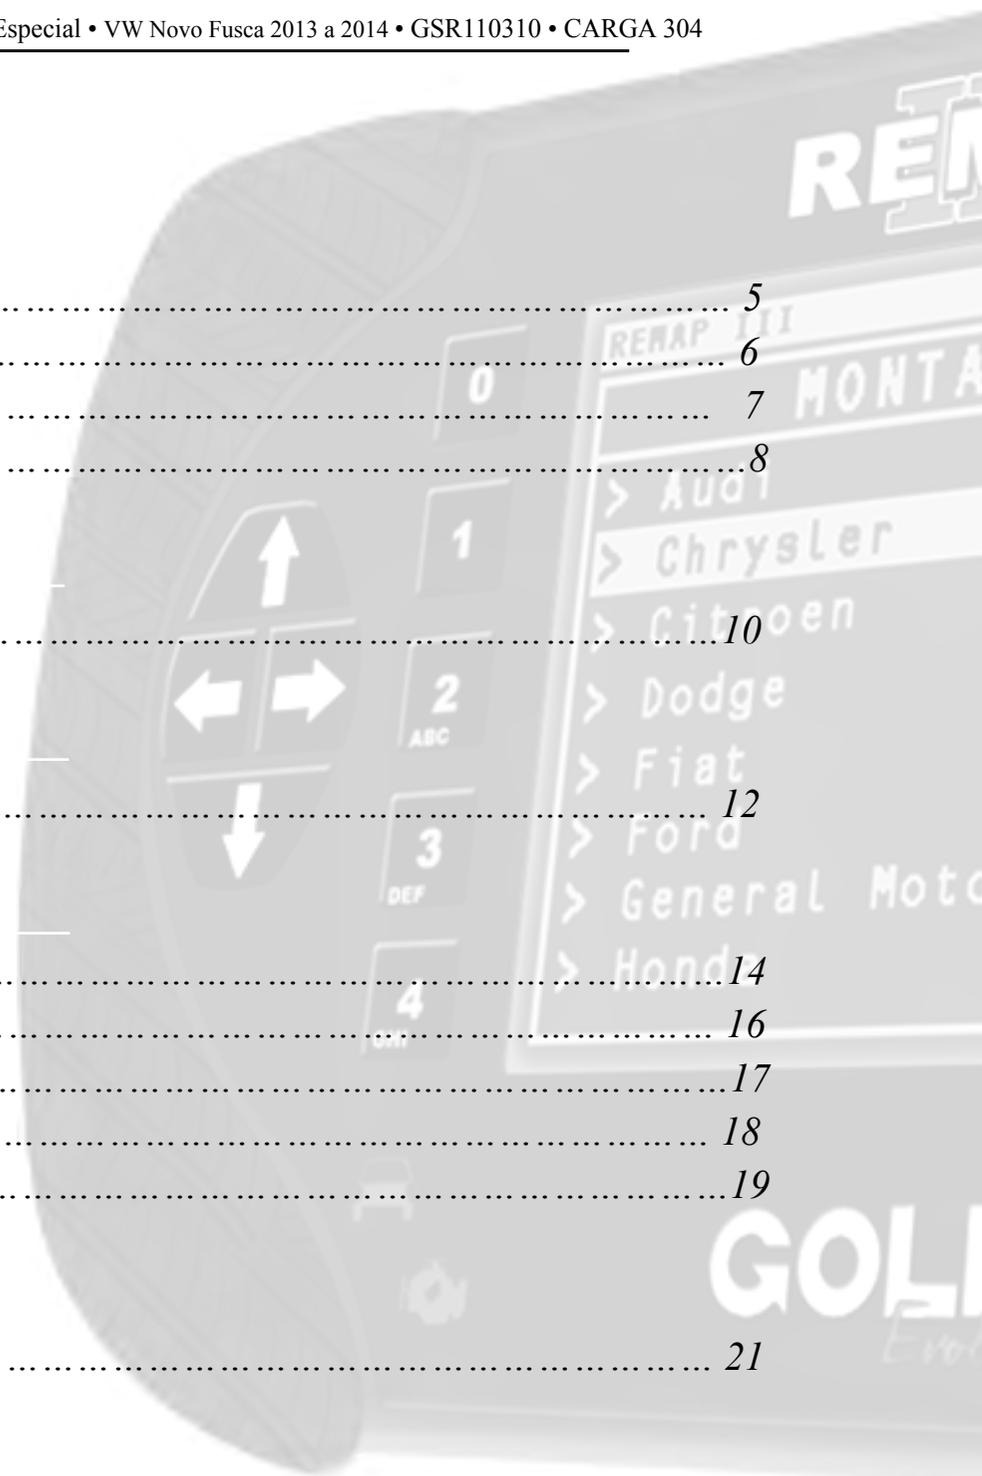

# Introdução

- ▶ **Descrição do Serviço**
- ▶ **Aplicação**
- ▶ **Menus**



## I

## Introdução

### ▶ Descrição do Serviço

Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:

#### • Informações Via Diagnóstico

▶ Exibe algumas informações como: Fabricante, Sistema, Numero do painel e Numero do chassi.

#### • Leitura de Pincode via Diagnóstico


▶ Lê e exibe o pincode do veículo. Via diagnóstico


#### • Apresentação do Transponder Via Diagnóstico

▶ Apresenta até 8 chaves no veículo com possibilidade de escolher manter ou apagar as chaves antigas. Não é necessário digitar o pincode. Via diagnóstico.

#### • Informações do Transponder Via Diagnóstico

▶ Exibe informações sobre o transponder que está na antena do carro: Bloqueado, Preparado, Apresentado. Via diagnóstico

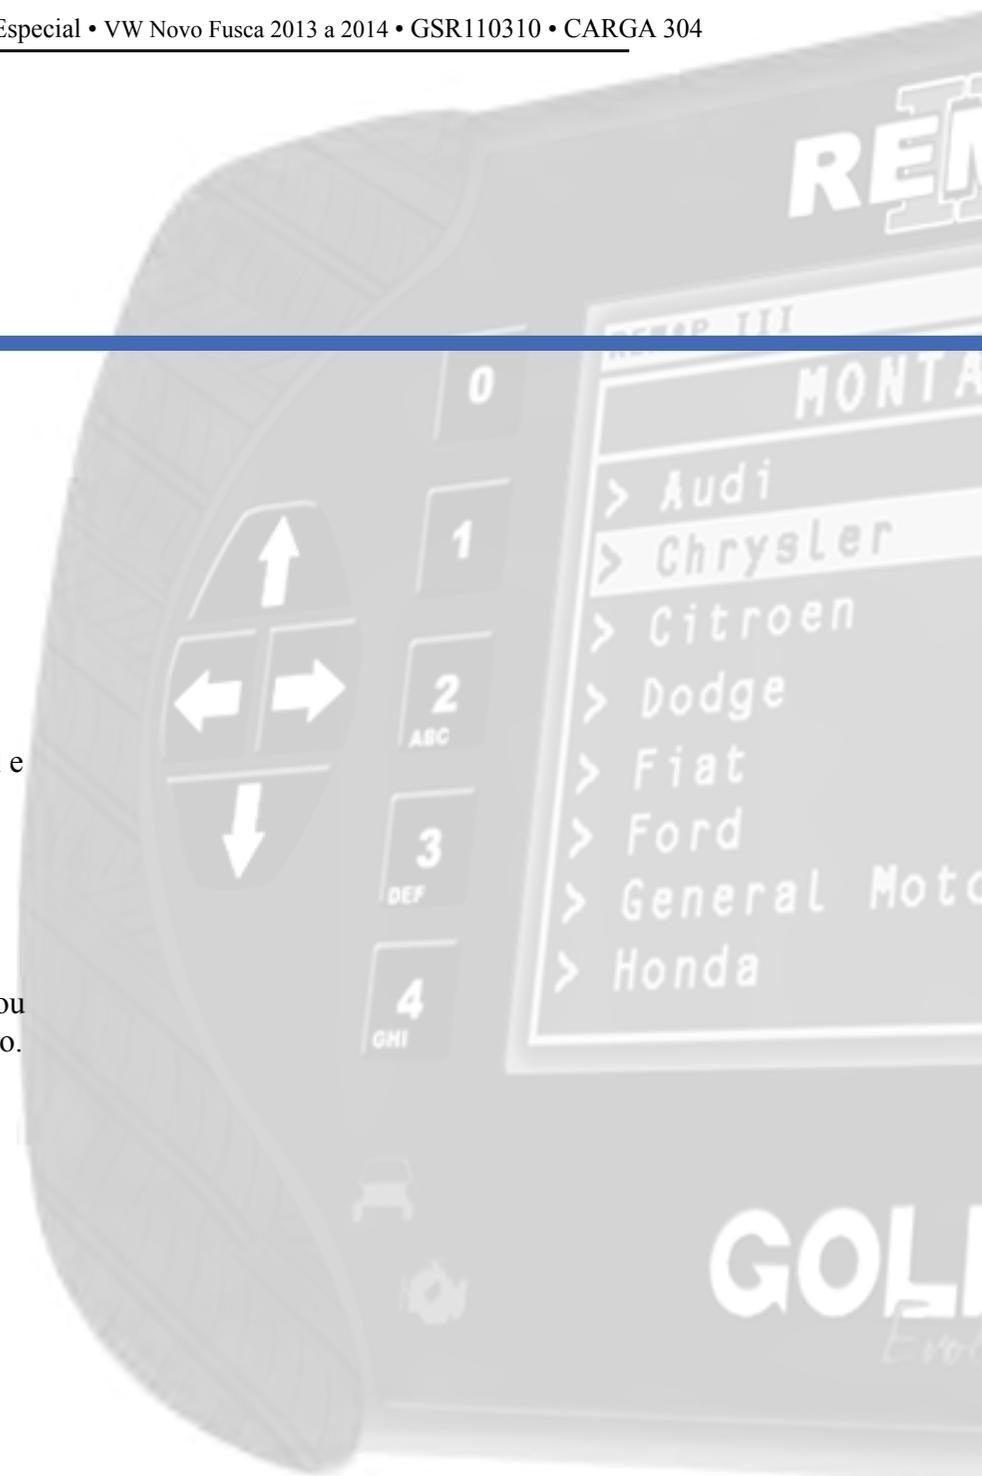


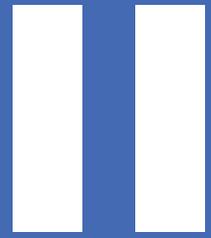

## Introdução

▶ *Aplicação*

Veículo	Marca	Modelo	Ano
Carro	Volkswagen	Novo Fusca	2013 a 2014

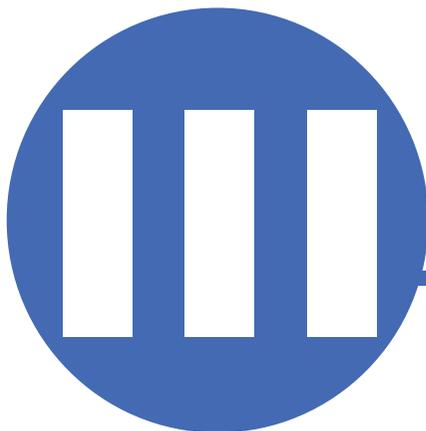

## Introdução

▶ *Menu de Acesso 1*

Fabricante	
Fabricante	
•Alfa-Romeo	▶▲
•Audi	▶
•Chrysler	▶
•Citroen	▶
•Volkswagen	▶
•Ford	▶
•GM	▶
•Honda	▶▼
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o veiculo	
Fabricante/Volkswagen	
•Novo Fusca	▶▲
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Equipamento	
...\Volkswagen\Novo fusca	
•Imobilizador	▶
•Painel	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	


Interface	
...\2013 a 2014\UDS MM9 3	
•Diagnostico Especial	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o sistema	
...\Imobilizador\2013 a 2014	
•UDS MM9 RM 3	▶▲
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o ano	
...\Novo fusca\Imobilizador	
•2013 a 2014	▶▲
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

# Introdução

## ▶ Menu de Acesso 2

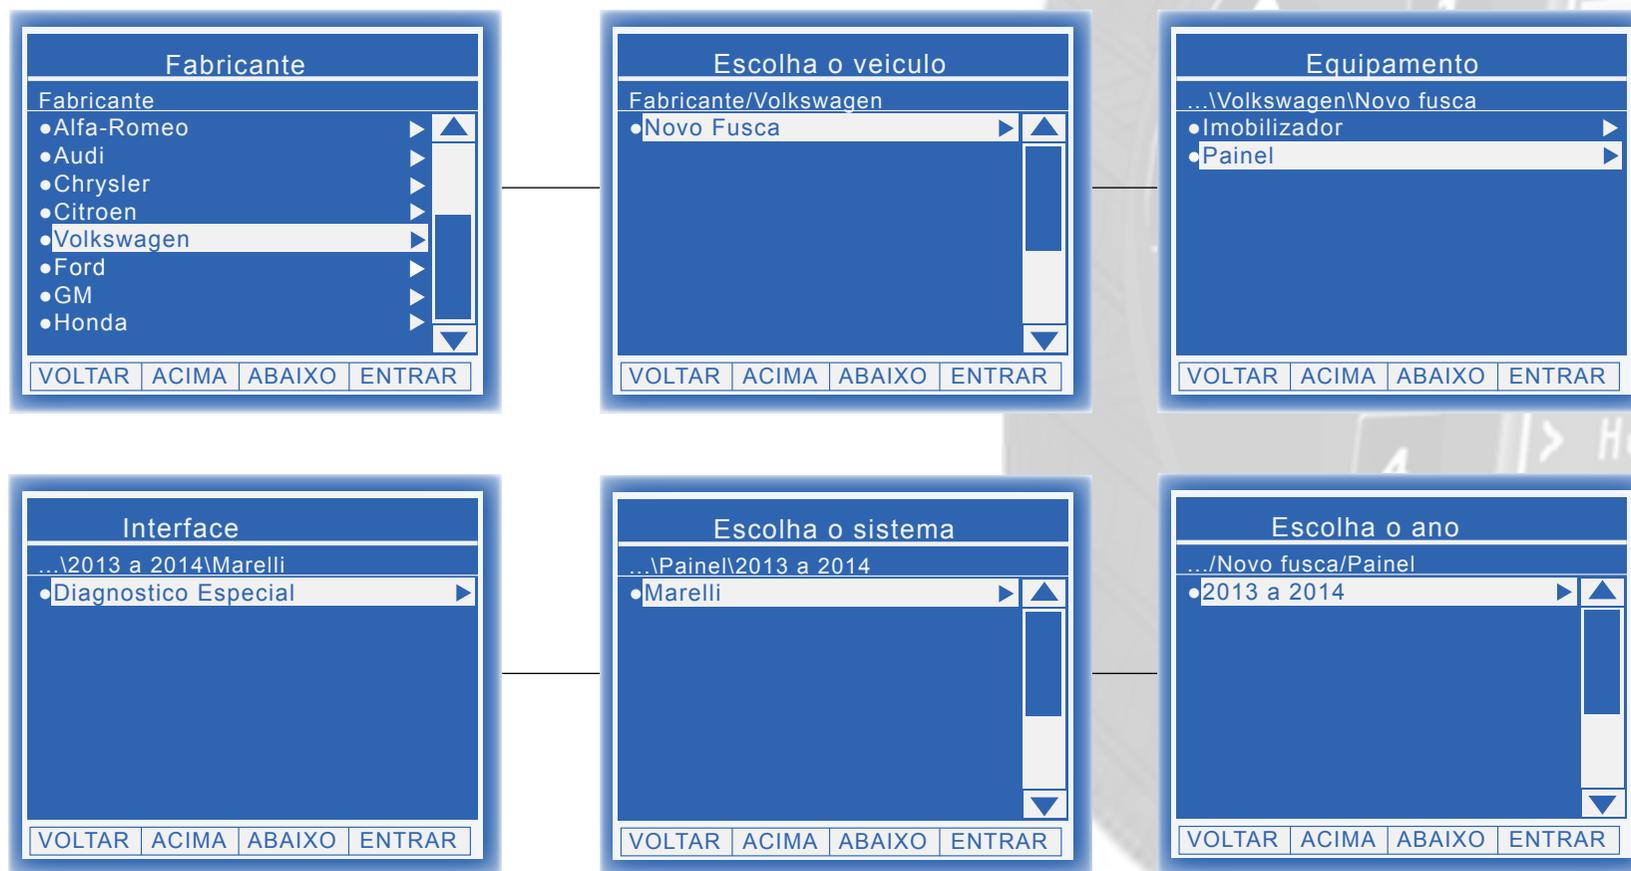

## Ítems Utilizados

- ▶ **Ferramentas**
- ▶ **Transponder**
- ▶ **Cabos**



# IV

## Ítems Utilizados

► Ferramentas • Transponder • Cabos




REMAP



Cabo OBD



Conector OBDII MIC

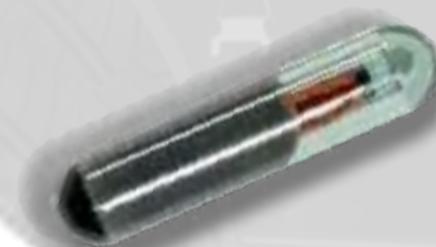

Transponder T42 virgem

# Preparação do Serviço




## ► Localização





## Preparação do Serviço

► *Localização Via Diagnostico*

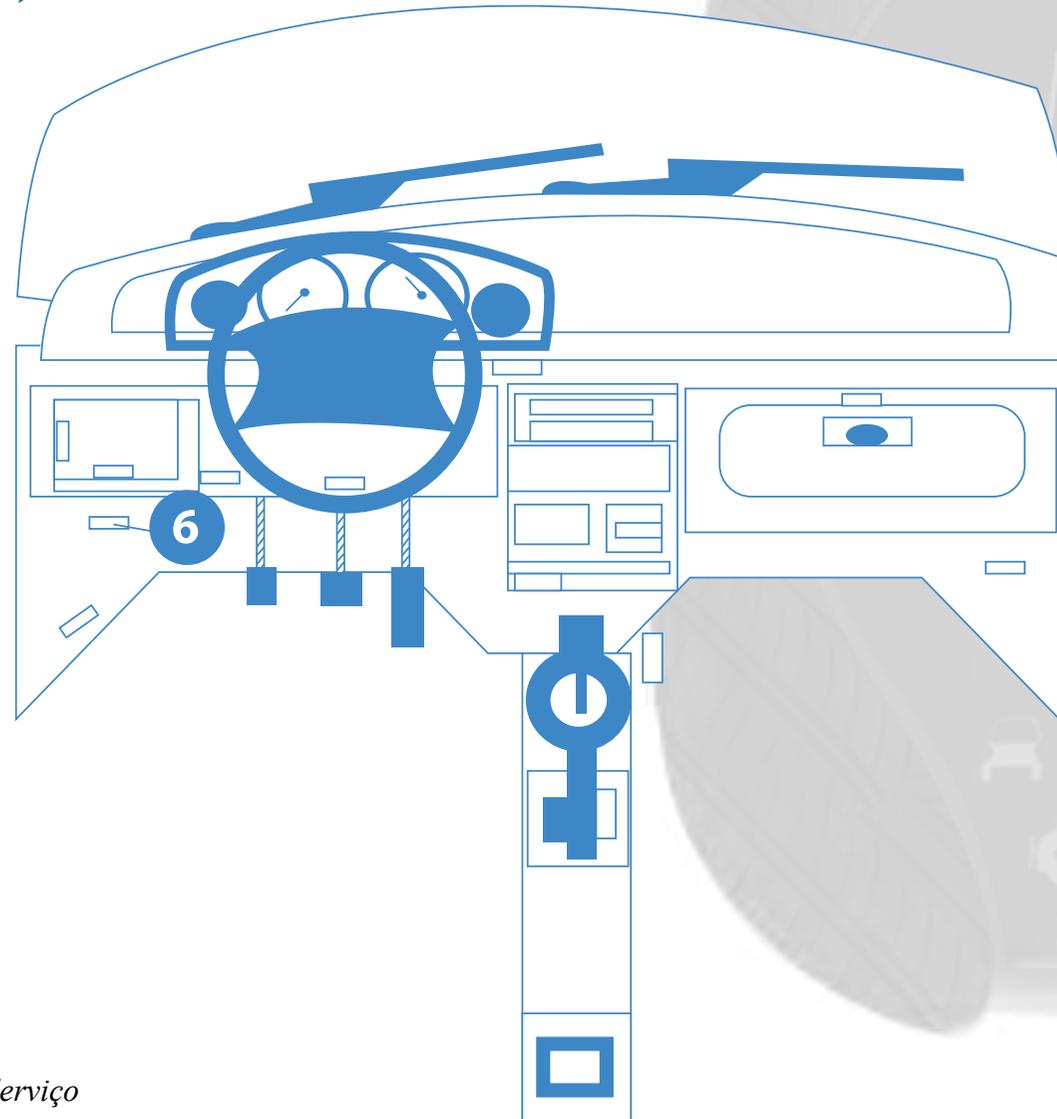

## Execução do Serviço




### ► Apresentação das Telas do Serviço (Fluxograma)





## Execução do Serviço

### ▶ Informações Via Diagnóstico

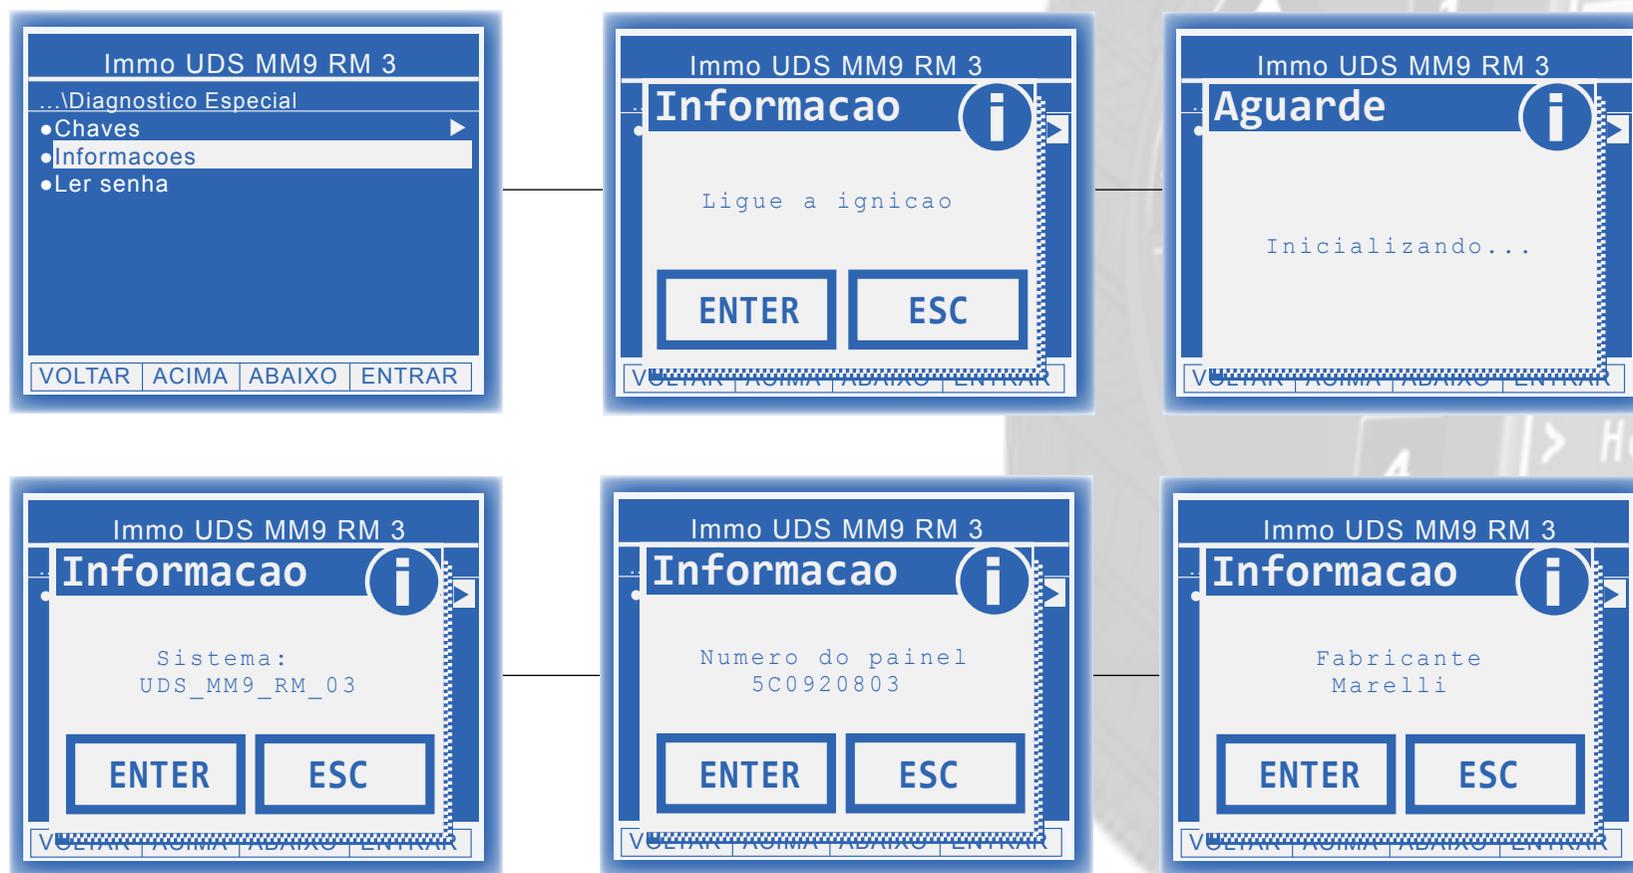

## Execução do Serviço


### ▶ Informações Via Diagnóstico

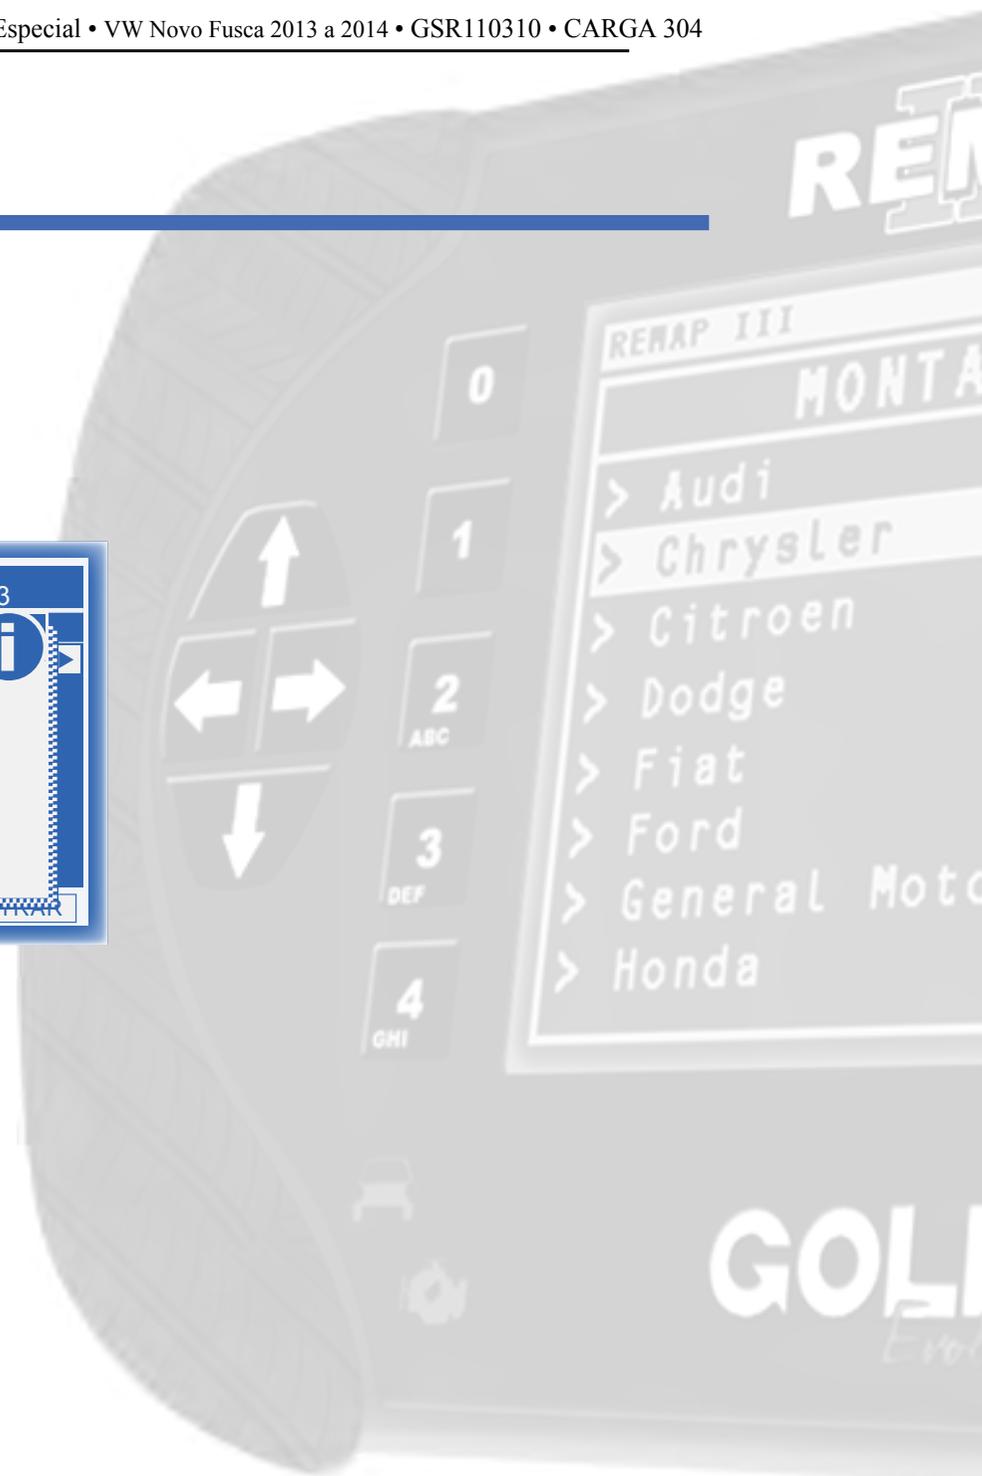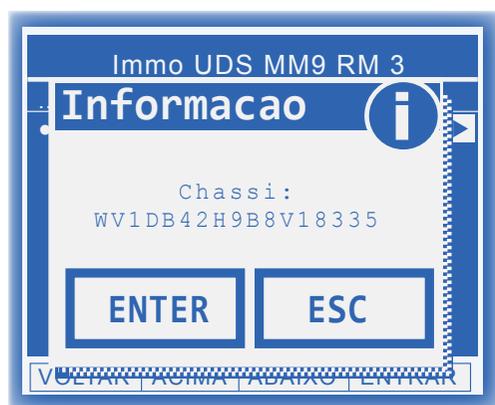




## Execução do Serviço

▶ *Leitura de Pincode Via Diagnóstico*

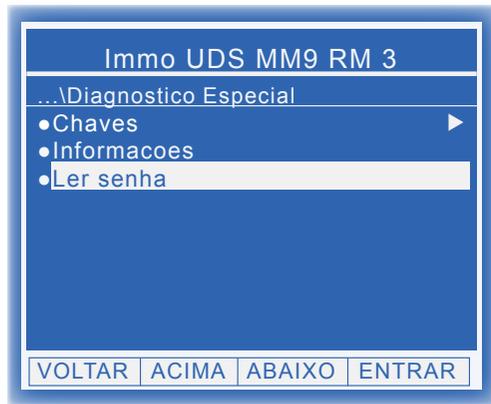

## Execução do Serviço

### ▶ Informações do Transponder Via Diagnóstico

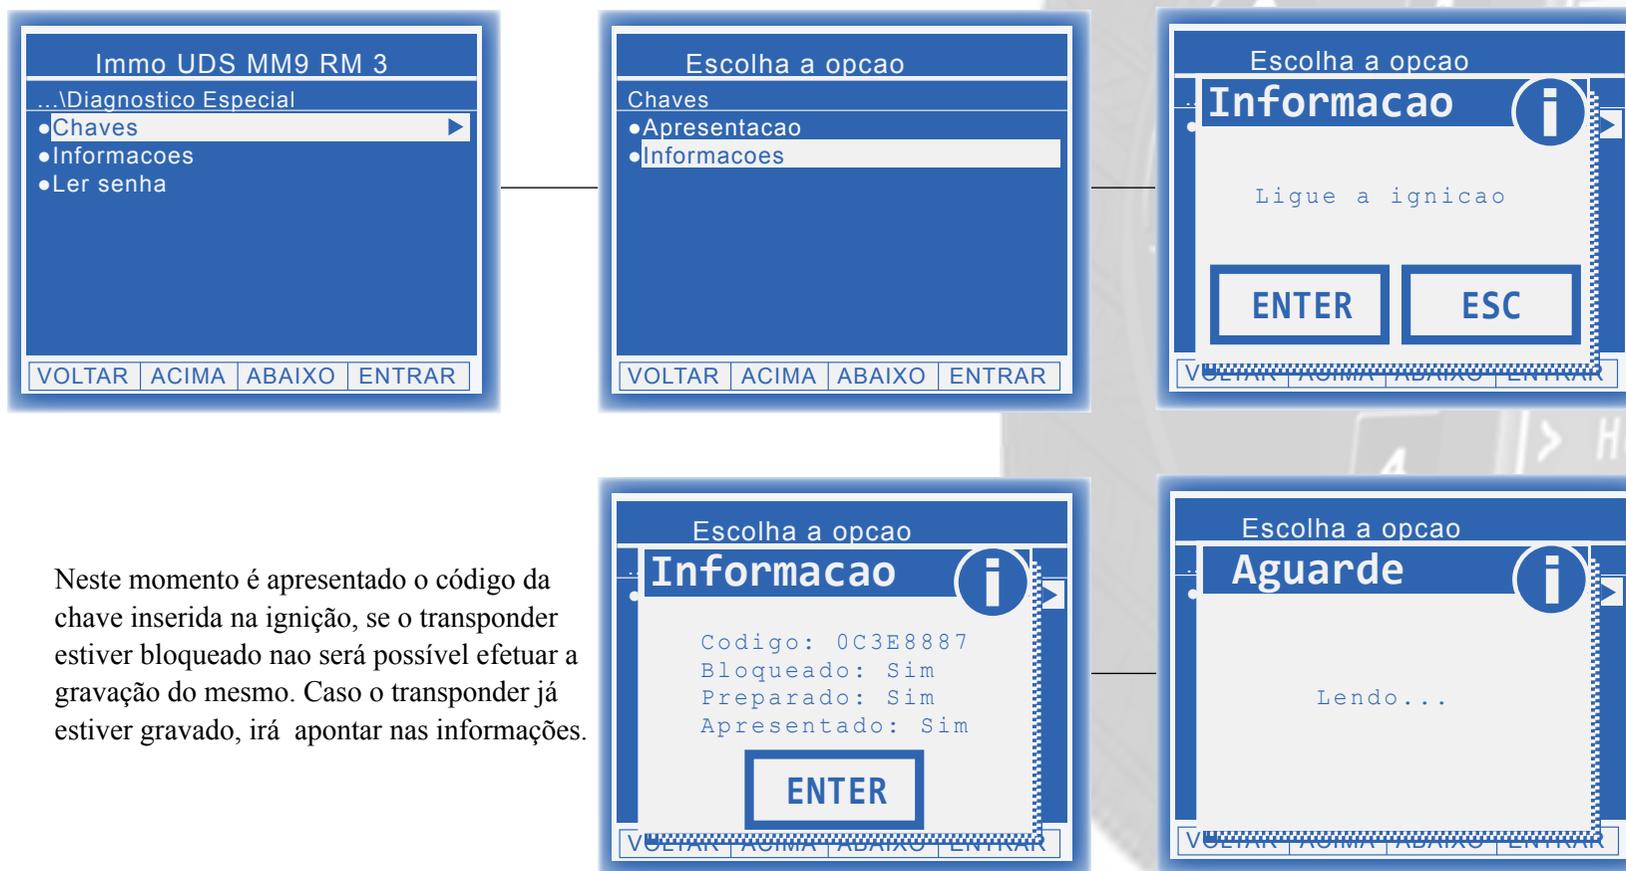


Neste momento é apresentado o código da chave inserida na ignição, se o transponder estiver bloqueado não será possível efetuar a gravação do mesmo. Caso o transponder já estiver gravado, irá apontar nas informações.



## Execução do Serviço

### ▶ Apresentação de Transponder Via Diagnóstico

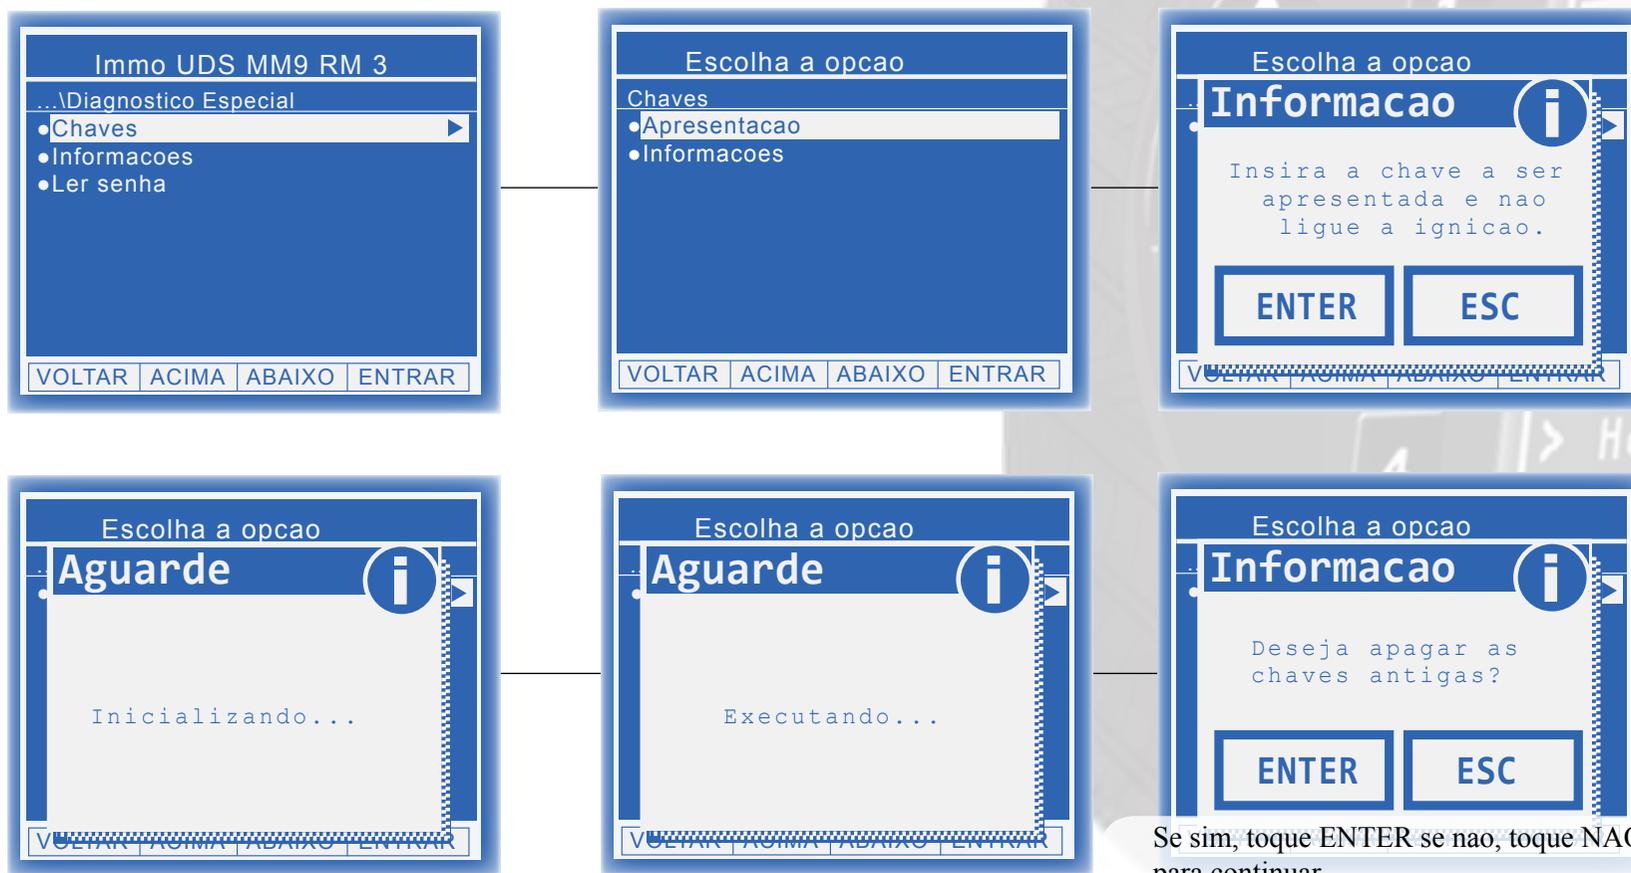

## Execução do Serviço

### ▶ Apresentação de Transponder Via Diagnóstico



## Solução de problemas (Troubleshooting)



- ▶ **Possíveis erros e Soluções**
- ▶ **Suporte Técnico**



# XI

## Solução de problemas (Troubleshooting)

### ► Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico



**FALHA 88:** Esta falha indica que não houve resposta de comunicação com o módulo.

**SOLUÇÃO:**- Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;  
- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);



**FALHA 202:** Painel/imobilizador incompatível e não suportado.

**SOLUÇÃO:**Verifique se o menu escolhido foi coerente com o ano e modelo do veículo.



**FALHA:** Chave invalida ou painel bloqueado.

**SOLUÇÃO:**Aguarde 15 minutos e tente o procedimento novamente.



**FALHA 68:** Esta falha indica que alguma mensagem de solicitação de serviço ao módulo não foi atendida.

**SOLUÇÃO:** Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;  
- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc.);



**FALHA 220:** Erro na obtenção do acesso de segurança.

**SOLUÇÃO:** Motivos: chave inválida utilizada.



Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

(11) 3879-6889 / 3879-6895

transpondertecnico@chavesgold.com.br

# REMIAP

GOLD